



Sachverständigen
Zentrum Berlin
Dipl. - Ing. Christian Wolter



Sachverständigen Zentrum Berlin, Saatwinkler Damm 70-71, 13627 Berlin

Herrn
Jürgen Meeßen
Nestorstr. 14

10709 Berlin

Sachverständigen Zentrum Berlin
Dipl.-Ing. Christian Wolter

Von der Industrie- und Handelskammer
zu Berlin öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Tel. 030 – 455 09 00
Fax 030 – 455 09 050
berlin@s-v-z.de
www.s-v-z.de

Datum 24.02.2017/ ri

CK0174E0027

Bei Rückfragen und Zahlungen bitte angeben!

Wertgutachten

Classic Partner
Sachverständiger für Oldtimer

Fabrikat / Typ

Daimler Benz 450 SL

Auftrag

Der Auftrag zur Erstellung eines Wertgutachtens erfolgte
durch die Firma Haller Klassische Automobile,
Telegrafenberg 21, 13599 Berlin.

Besichtigung

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 20.02.2017.



Inhaltsverzeichnis

- 1 Auftrag
- 2 Fahrzeugnationale
- 3 Identitätsprüfung
- 4 Fahrzeugkarosserie
- 5 Fahrzeuglackierung
- 6 Fahrgastinnenraum/ Interieur
- 7 Technische Funktionsprüfung
- 8 Fahrwerk
- 9 Fahrzeugunterlagen
- 10 Bewertungsergebnis

Anlage

Anlage Schätzurkunde

1. Auftrag

Wir erhielten den Auftrag, dass unter der Fahrzeugnationalen beschriebene Fahrzeug zu begutachten und eine Wertermittlung durchzuführen.

2. Fahrzeugnationalen

Amtliches Kennzeichen	: B-JM 8450 H
Fahrzeugart	: Personenwagen
Fahrzeughersteller	: Daimler Benz
Fahrzeugtyp	: 450 SL
Aufbauart	: Cabriolet
Fahrzeug-Ident--Nummer	: 107004412058050
Türen/ Sitze	: 2 / 2
Hubraum/Leistung	: 4489 ccm / 160 KW
Getriebetyp	: Automatikgetriebe
Erstzulassung	: 01.07.1979
Nächste HU/AU	: 12.2018
Laufleistung abgelesen	: 138.098 Meilen
Fahrzeugfarbe	: silber/ metallic
Reifenhersteller	: Vredestein
Reifengröße	: 205/70R14 95V
Reifenprofil	: 7.0, 7.0, 7.0,7.0 mm
Fahrzeugausstattung	:Metallic Lackierung, Lederausstattung, Klimaanlage, Radio Becker Grand Prix 2000, elektrische Fensterheber, Halbautomatische Antenne, LM Felgen.

3. Identitätsprüfung

Die Fahrzeug-Ident-Nummer: 10704412058050 wurde am Fahrzeug abgelesen. Es konnte eine Übereinstimmung der Fahrzeug-Ident-Nummer mit der am Fahrzeug eingestanzten und in der Zulassungsbescheinigung Teil I mit der Nummer B-S-1-040/17-00866 dokumentierten Fahrzeug-Ident-Nummer festgestellt werden.



Foto 2 zeigt die Fahrzeug- Ident-Nr.:10704412058050



Foto 2 zeigt das Schild mit dem Ausstattungscode, der Fahrzeug-Ident-Nr. und dem Farbcode



Foto 3 zeigt Typenschild mit den diversen Fahrzeugdaten und der Fahrzeug-Ident-Nr.

4. Fahrzeugkarosserie

Die Karosserie des beschriebenen Fahrzeuges befindet sich in einem guten gepflegten Zustand. Am Fahrzeug sind keine Aufsetzschäden erkennbar.

An der Karosserie wurden Schweißarbeiten im Bereich der Wagenheber- Aufnahme sach- und fachgerecht durchgeführt.

Die am Fahrzeug befindlichen Spaltmaße sind gleichmäßig.

Fahrzeugbeschädigungen wie Dellen, Unfallschäden Anrostungen waren sachverständigenseits nicht erkennbar.

Alle am Fahrzeug befindlichen Chromteile sind in einen guten beschädigungsfreien Zustand.

Der Glanzstand ist als sehr gut zu bezeichnen.



Foto 4 zeigt die Passgenauigkeit

5. Fahrzeuglackierung

Die Fahrzeuglackierung ist in einem sehr guten neuwertigen Zustand.

Der Farbton entspricht dem damaligen original Farbton.

Die Lackierung wurde sach- und fachgerecht durchgeführt. Lackläufer, Einschüsse, Lackkratzer sowie Steinschlagschäden sind nicht erkennbar.

Der Lackglanz ist als gut zu bezeichnen.

6. Fahrzeuginnenraum/ Interieur

Der Fahrzeuginnenraum zeigt sich in einem sehr guten Pflege- und Erhaltungszustand.

Die Sitze der Fahrer- und Beifahrerseite sind mit blauen Leder bezogen und weisen keine Beschädigungen auf.

Die Türverkleidungen der Fahrer- und Beifahrerseite sind ebenfalls mit blauem Leder bezogen und zeigen sich in einem beschädigungsfrei Zustand.

Der Fahrzeughimmel hat eine gute Spannung und ist beschädigungsfrei.

Das Verdeck zeigt keine Risse und Beschädigungen auf.

Das Armaturenbrett mit allen befindlichen Bedien- und Anzeigeelementen befindet sich in einem guten Zustand und ist voll funktionstüchtig.

Die Bedienelemente wie Pedalerie, Lenkrad und Schalthebel sind in einem guten Zustand.

Das im Fahrzeug eingebaute Radio Becker Grand Prix ist im Original.

Die im Fahrzeug verlegten Teppiche sind passgenau verlegt mit leichten Gebrauchsspuren und ist auch in blau gehalten.



Foto 5 zeigt den Fahrzeuginnenraum von vorn rechtsseitig



Foto 6 zeigt die Türverkleidung rechts



Foto 7 zeigt den am 20.02.2017 abgelesenen Tachostand von 138.098 Meilen



Foto 8 zeigt die Mittelkonsole mit dem eingebauten Radio Becker Grand Prix 2000 sowie verschiedenen Bedienelementen



Foto 9 zeigt das Verdeck in blau gehalten



Foto 10 zeigt den mit Teppich ausgelegten Kofferraum

7. Technische Funktionsprüfung

Das Antriebsaggregat des Fahrzeugs wurde im Leerlauf geprüft.

Das Startverhalten war ohne jegliche Beanstandung.

Am Motor konnten während der Kaltlaufphase keine betriebsfremden Geräusche festgestellt werden. Eine Rauchentwicklung im Kaltlaufbereich war nicht festzustellen.

Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne untersucht werden.

Am Motor und dem Getriebe konnten keine Ölundichtigkeiten festgestellt werden.



Foto 11 zeigt den Motorraum



Foto 12 zeigt die Motorölwanne von unten



Foto 13 zeigt die Getriebeölwanne des Automatikgetriebes

Alle am Fahrzeug befindlichen Beleuchtungseinheiten sind beschädigungsfrei und voll funktionstüchtig.

8. Fahrwerk

Das Fahrzeug ist in einem sehr guten gepflegten Zustand

Die Vorder- und Hinterachse sind in einem sehr guten Zustand, hier wurden Instandsetzungs- und Restaurierungsarbeiten durchgeführt.

Im Bereich der Hinterachse wurden die Stoßdämpfer erneuert.

Die hinteren Bremsschläuche wie die Ankerplatten und die Antriebswellen wurden erneuert bzw. überholt.

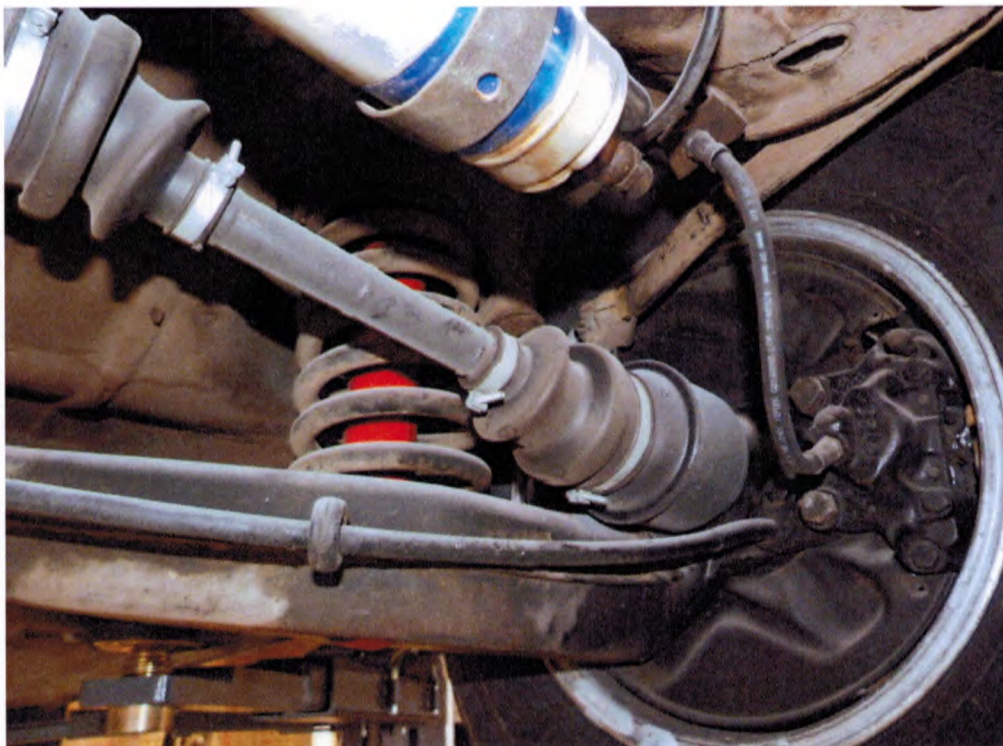


Foto 14 zeigt Hinterachse mit Querlenker und Antriebswelle

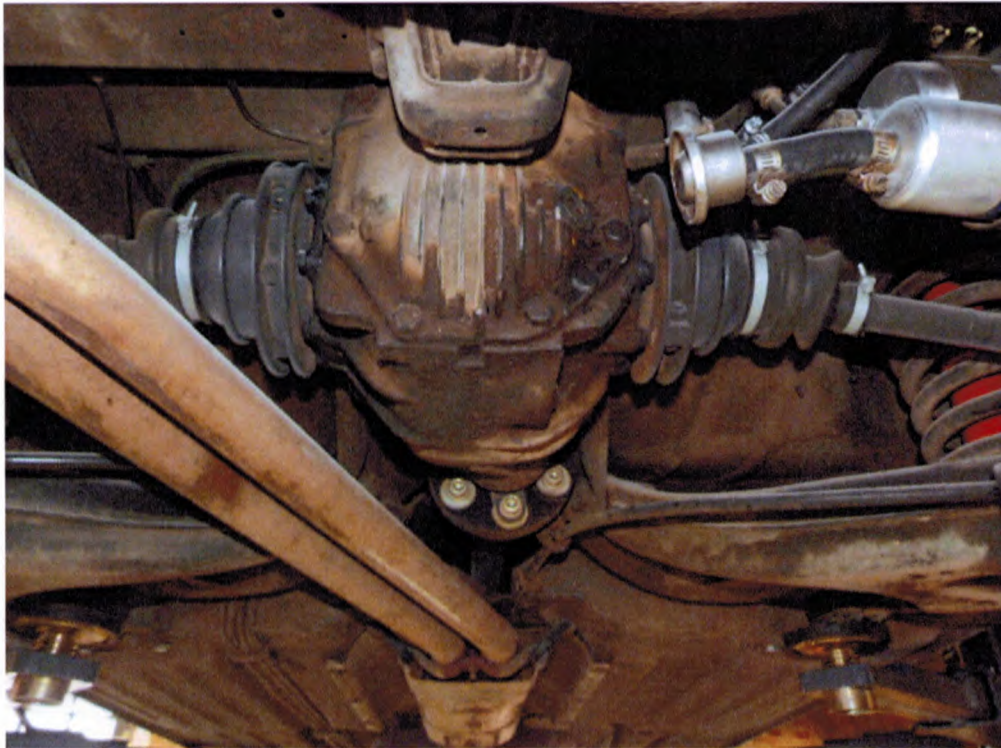


Foto 15 zeigt das Differenzial Ölverlust frei

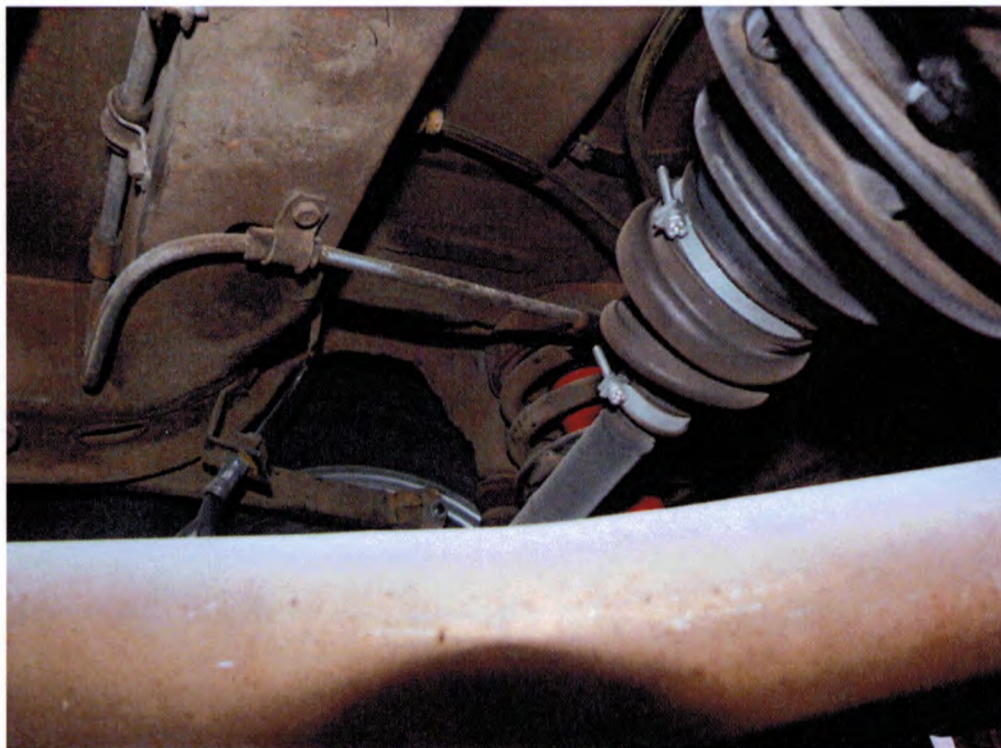


Foto 16 zeigt die Hinterachse sowie den erneuerten Stoßdämpfer



Foto 17 zeigt die Vorderachse sowie der erneuerte Stoßdämpfer und die erneuerten Kugelköpfe des oberen und unteren Achsschenkels



Foto 18 zeigt die Abgasanlage/ Mittelschalldämpfer

Die Besichtigung wurde am nicht demontierten Fahrzeug durchgeführt. Von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeuges werden keinerlei Eigenschaften zugesichert. Hinsichtlich der Historie und der Originalität wurden Informationsquellen, die bis zur Fertigstellung dieser Bewertung zur Verfügung standen, genutzt und unter Berücksichtigung der Feststellungen am Fahrzeug interpretiert.

9. Fahrzeughistorie

Die Zulassungsbescheinigung Teil I mit der Nummer B-S-1-040/17- 00866 lag zum Zeitpunkt der Besichtigung vor.

Das Fahrzeug ist ein RE- Import aus der USA und wurde zum europäischen Model umgebaut.

Die Motor- und Getriebe-Nummer konnte am Fahrzeug nicht abgelesen werden.

10. Bewertungsergebnis

Den Fahrzeugwert schätzen wir, unter Berücksichtigung des optischen und technischen Zustands sowie der Marktlage, auf

Zustandsnote **2**

Marktwert

37.500,- EUR

(in Worten: siebenunddreißig tausendfünfhundert)

Der Sachverständige

Dipl. Ing. Ch. Ebadi



Anlage

Schätzungsurkunde

Sachverständigen Zentrum Berlin

Dipl.-Ing. Christian Wolter

KÜS Prüfstelle Berlin

Von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin öffentlich bestellt
und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Saatwinkler Damm 13627 Berlin Tel.:(030)455 090-0 Fax:(030)455 090-50

Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT)

Amtliches Kennzeichen	B-JM 8450 H	Sitzplätze / Türen	2 / 2
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Erstzulassung	01.07.1979
Fabrikat	Daimler Benz	HU/AU	12.2018
Typ	450 SL	Abgelesener Tachostand	138.098
Aufbauart/Ausf.	Cabriolet	Farbe	silber /metallic
Fahrzeug - Ident-Nr.	107004412058050		
Motor	Ottomotor / 8 Zylinder		
Leistung	160 KW		
Hubraum	4489 ccm		
Reifen/Zust. 1. Achse	205/70R14 95V mit LM Felgen		
Reifen/Zust. 2. Achse	205/70R14 95V mit LM Felgen		

Mitgeschätzte Ausstattung:

Metallic Lackierung, Lederausstattung, Klimaanlage, Radio Becker Grand Prix 2000, elektrische Fensterheber, halbautomatische Antenne, LM Felgen.

Folgende wertbeeinflussende Faktoren wurden festgestellt (siehe Ziffer 5 der umseitigen Hinweise für den Auftraggeber):

Das Fahrzeug ist optisch und technisch in einem sehr guten Zustand
Eine weitere Fahrzeugdokumentation siehe beigelegte Anlage.

Der **Marktwert** für das vorstehend beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

37.500,- EUR (Wert versteht sich als Endwert)

Wert in Buchstaben

-siebenunddreißigtausendfünfhundert-

Erläuterung des Schätzwertes siehe Ziffer 4 der umseitigen Hinweise

Honorarschl.: 040700

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch eingelegt werden (siehe Rückseite).



Bewertungstag 20.02.2017
Ort und Datum Berlin 24.02.2017
Der Sachverständige Dipl.-Ing. Christian Ebadi